

アドバンス・マネージメント・モジュール部品番号

44X3058 をご使用の際は、必ずファームウェアレベル

BPET620 以降のレベルを適用願います

トラブル・シューティング

概要：

アドバンス・マネージメント・モジュール部品番号 44X3058 は、ファームウェアレベル BPET620 以降のレベルを適用いただくようお願いします。

現在アドバンス・マネージメント・モジュールの部品番号が、80Y9081, 80Y9078 をご利用のお客様におかれましても、保守の際に部品番号 44X3058 に変更になる可能性がございますので、ファームウェアレベル BPET620 以降のレベルのご使用をお勧めいたします。

アドバンス・マネージメント・モジュール部品番号 44X3058 は、BPET620 未満のファームウェアレベルは使用できません。当部品は、ファームウェアレベル BPET620 で出荷されます。AMM が BPET620 未満の環境にセカンダリとして当部品を導入された場合、プライマリ AMM からセカンダリへのファームウェアコピーは実行されません。

構成上の注意点：

- BladeCenter E, タイプ 8677 の場合

稼働中にシャーシの予期せぬシャットダウンが発生する問題は、ファームウェア BPET62Y で修正されました。ファームウェア BPET62Y 以降を適用いただくようお願いします。

- BPET54V 未満のファームウェアをご利用の場合

BPET54V 未満のファームウェアから BPET54V 以降のファームウェアへ更新される場合、アドバンス・マネージメント・モジュールの予期せぬフェイルオーバーが発生する可能性があります。

Retain tip H203782 (<http://www-947.ibm.com/support/entry/portal>

/docdisplay?Indocid=MIGR-5088689) を参照の上、適切に対応いただくようお願いします。

- BOFM 環境下で HS22/HS22V/HX5 をご使用いただいており、UEFI/IMM がそれぞれ 1.12/1.22 未満のファームウェアの場合

UEFI 1.12/IMM 1.22 より未満のファームウェアの場合、HS22/HS22V/HX5 のファームウェアが BOFM の最新フォーマットに対応していないため、アドバンス・マネージメント・モジュール部品番号 44X3058 への交換に伴い HS22/HS22V/HX5 のファームウェアを最新へ更新する必要があります。

ます。更新順序は、先に HS22/HS22V/HX5 のファームウェアを更新後、アドバンス・マネージメント・モジュールの更新を実施いただくようお願いいたします。

- BOFM Basic で仮想化をご利用の場合

BPET64G 未満のファームウェアをご利用の場合、アドバンス・マネージメント・モジュールの交換によって仮想アドレス情報を喪失する場合があります。BOFM 構成のバックアップを取得した上で、交換作業を実施いただくようお願いします。

- BOFM Advance v3.2 をご利用の場合

ファームウェア BPET62U 以降の環境で、Blade フェイルオーバーが正常に機能しない事象が報告されています。ファームウェア BPET66B 以降で修正されていますので、BPET66B 以降のファームウェアを適用いただくようお願いします。

該当する構成

BladeCenter Chassis, type 7967, any model

BladeCenter E, type 8677, any model

BladeCenter H, type 7989, any model

BladeCenter H, type 8852, any model

BladeCenter HT (AC), type 8750, any model

BladeCenter HT (DC), type 8740, any model

BladeCenter S, type 1948, any model

BladeCenter S, type 7779, any model

BladeCenter S, type 8886, any model

原典 : RETAIN tip: H206511 Document id: MIGR-5091542

<http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?Indocid=migr-5091542>

追加情報 : 以下の技術情報は I B M I D を取得いただくことで閲覧可能となります。

RETAIN tip H207638 AMM "Chassis cooling device outside of recommended speed" Event -
BladeCenter E (8677)

<http://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/docdisplay?Indocid=migr-5092554>

以上