



VMware ESXi ハードウェアステータスの"FP LCD Cable"センサーで、"Config Error"が表示される

トラブル・シューティング

【原典】

Document ID: HT117811

【症状】

以下 2 つの環境下において "Config Error" がレポートされる場合があります。

(1)LCD システム情報表示パネル(FRU: 00D0464)非搭載の環境で、"FP LCD Cable"センサーで"Config Error" が表示される場合があります。

(2)Left video EIA アセンブリー(FRU: 00FK805)非搭載の環境で、"System Board 1 Front Video 0" センサーで "Config Error" が表示される場合があります。

VMware ESXi 5.1/5.5/6.0 のような OS 環境では、システム統合管理モジュール II (IMM2) で各センサーを監視し、クリティカルステータスとして"Config Error"というステータスを表示させる場合があります。

【影響を受ける構成】

システムは以下構成で影響を受ける場合があります。

- Lenovo System x3550 M5, type 5463, any model
- Lenovo System x3550 M5, type 8869, any model
- Lenovo System x3650 M5, type 5462, any model
- Lenovo System x3650 M5, type 8871, any model

システムは以下構成のいずれか一つで構成されます。

- VMware ESXi 5.1, any Update
- VMware ESXi 5.5, any Update
- VMware ESXi 6.0, any Update

この Tips は特定のオプションに依存しません。

システムファームウェアレベルは IMM2 tcoo12w-1.98 および これ以前のレベルで影響を受けます。

注意：

この文書はすべてのハードウェア・ソフトウェアの組合せで稼働することを意図していません。サポートについては以下 ServerProven を参照ください。

<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>

【解決策】

1 番目の事象については、IMM2 ファームウェア 3.00 (Build ID: TCOO18M) および これ以降のバージョンで修正済です。

2 番目の事象については、2016 年第 4 四半期に公開されるリリースで修正される予定です。

このファームウェアは、以下 IBM Support's Fix Central にアクセスして、適切な製品グループ、システムタイプ、製品名、製品マシンタイプ、OS を選択することで、入手することが可能です。

<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>

【回避策】

この誤ったアラームは無視してください。

【追加情報】

IMM2 は LCD システム情報表示パネル または 前面 Video Graphics Array (VGA)ケーブルが非搭載のシステムで、不正確なステータスアラームを表示します。

【参照】

この Tips は 以下 Lenovo Document の日本語訳です。最新情報については 以下ドキュメントを参照
ください。

"Config Error" for sensor "FP LCD Cable" - Lenovo x86 Servers
<https://support.lenovo.com/us/en/documents/ht117811>

更新履歴

2016/9/7 新規作成