

## 【IBM Systems Director サーバー使用時、IMM2 へログイン不可となる事象への対応(System x IMM2 v5.60/v5.80)】

### 【概要】

一部の IMM2 ファームウェアと IBM Systems Director サーバー(以下 IBM Director サーバー) の組み合わせ環境において IMM2 へログインできない事象が報告されており、現在調査をおこなっています。本事象の発生条件等について記載します。

【発生条件】 1)~3)のすべての条件を満たす場合に発生します。

#### 1) 対象機種

- System x3100 M4 (Type 2582)
- System x3250 M4 (Type 2583)
- System x3300 M4 (Type 7382)
- System x3500 M4 (Type 7383)
- System x3530 M4 (Type 7160)
- System x3550 M4 (Type 7914)
- System x3630 M4 (Type 7158)
- System x3650 M4 BD (Type 5466)
- System x3650 M4 HD (Type 5460)
- System x3650 M4 (Type 7915)
- System x3750 M4 (Type 8718)
- System x3750 M4 (Type 8722)
- System x3750 M4 (Type 8733)
- System x3750 M4 (Type 8752)
- System x3850 X6 / x3950 X6 (Type 3837)
- System x3850 X6 / x3950 X6 (Type 3839)
- System x3100 M5 (Type 5457)
- System x3250 M5 (Type 5458)

#### 2) 対象 IMM2 ファームウェア

- IMM2 v5.60 Build: 1A0072H
- IMM2 v5.80 Build: 1A0074F

#### 3) IMM2 にアサインされた IP アドレスを利用して、IBM Systems Director サーバーが直接 IMM2 を管理する環境 (Out-of-band 管理)

### 【発生事象】

- IMM2 Web コンソールにログインできない
- IMM2 に SSH ログインできない
- IBM Systems Director コンソール上の該当 IMM2 アイコンに鍵マークがつく
- IBM Systems Director コンソールで IMM2 アイコンへの[アクセスの要求]に失敗する

### 【暫定回避策】

1. 現在 IMM2 v5.41 以前のリリースバージョンをご利用の場合は、IMM2 v5.60/v5.80 へのバージョンアップは行わないようお願いいたします。

2. 現象が確認されている場合は、IMM2 の構成初期化を実施後、IMM2 Web コンソールより IMM2 v5.41 以前のリリースバージョンへのダウングレードをお願いいたします。
  - これは当該事象発生時の例外措置となります。また、作業の詳細については [IBM サービスライン](#) 電話番号 0120-34-0000 経由でご確認ください。

以上